

17. Feilkoder

Kode	Beskrivelse	Mulig årsak/opplare feil
1	DFTG type 1 og 80: Hoved støpselet står feil vei DFTG type 2: Feil med kommunikasjon med brenner styringen	<ul style="list-style-type: none"> Sjekk ledninger Snu støpsel
2	Temperaturen i peisen er for høy	<ul style="list-style-type: none"> Sjekk sirkulasjon av luft i peiskasse
3	Peisens interne sensor måler feil/uleselig temperatur	<ul style="list-style-type: none"> Sjekk luftsirkulasjon for å kjøle elektronikken
4	Peisens eksterne* rom sensor måler feil/uleselig temperatur (*Fjernkontroll)	<ul style="list-style-type: none"> Sjekk ledninger til sensor. Bytt sensor om nødvendig
5	Peisens elektroniske styring har oppdaget en feil, eller at den ikke er riktig konfigurert	
6	RF kommunikasjon mangler	<ul style="list-style-type: none"> Sjekk kommunikasjon med fjernkontroll. Fjernk. må være i nærheten(maks 5 m fra peis
7	Flammer ikke registrert innenfor tidsfrist, og brenner kontrollen har ikke gitt feilmelding	<ul style="list-style-type: none"> Sjekk ioniseringselektroden/flammevakt
8	Brenner kontroll rapporterer feil og flammer ikke registreres innenfor tidsfrist	<ul style="list-style-type: none"> Antall tenninger er forløpt. Ingen flamme registrert i opptenningsfase. Sikkerhets «cut-off» utført grunnet overoppheting i apparatet. Sjekk om der er gnist, gass eller noe på elektrodene.
9	Det er opprettet kommunikasjon for å stenge ned brenneren	
10	Brenner kontrollen rapporterer feil, mens pilot flammen har vært av i mindre en 30 minutter. (Gjelder kun SP modeller)	
11	Brenner kontrollen rapporterer feil, mens pilot flammen har vært på i mindre en 30 minutter. (Gjelder kun SP modeller)	
12	Brenner styring rapporter feil, uten at hoved brenner er aktiv	
13	Brenner styring rapporter feil, mens hoved brenner er aktiv	<ul style="list-style-type: none"> Antall tenninger er forløpt. Ingen flamme registrert i opptenningsfase. Sjekk avgass/pipe
14	Brenner styring rapporter feil, mens brenner nummer to er aktiv	<ul style="list-style-type: none"> Antall tenninger er forløpt. Ingen flamme registrert i opptenningsfase. Sjekk avgass/pipe
15	Brenner styring rapporter feil med ledninger eller gass ventil	<ul style="list-style-type: none"> Selvkontrollen av apparatet har feilet
16	Brenner styring rapporter intern feil	<ul style="list-style-type: none"> Kontakt forhandler
17	Brenner styring rapporterer feil ved ledninger. Fjernkontroll går i «lockout» grunnet for mange tenninger per 15min.	<ul style="list-style-type: none"> Peisen kan ikke tennes mer enn 3 ganger pr 15.min.Om feil oppstår vent 30min.Peis er i lockout/låst. La strøm være på, vent i 30min.

